

ADVERTENCIA


LA NO ACTIVACIÓN CORRECTA DE LOS TENSORES SECUNDARIOS PUEDE CONDUCIR A UNA FALLA CATASTRÓFICA DEL MOTOR



APLICA PARA EL TENSOR SECUNDARIO NÚMERO DE PIEZA 9-5686

Los Tensores De Esta Aplicación Son Empacados Y Enviados Desactivados. Por Favor Siga Las Instrucciones De Instalación/Activación Descritas A Continuación Para Evitar Fallas

Las Instrucciones De Instalación/Activación

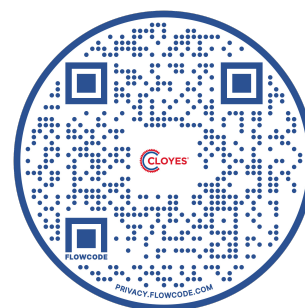


INSTALLACIÓN
VIDEO
ADECUADA

IMAGEN A - Instale los tensores en cada uno de los lugares que corresponde y asegúrese que han tenido un correcto asentamiento.

IMAGEN B - Una vez que los tensores están instalados, remueva los seguros, ESTE PASO NO ACTIVA los tensores. Los seguros simplemente evitan la activación accidental al momento de la instalación.

IMAGEN C - Después de que los engranes variables y las cadenas son instaladas, se DEBEN ACTIVAR LOS TENSORES presionando hacia abajo la cadena desde la parte superior de la guía de cadena, generando que el émbolo del tensor se comprima y luego se libere. Confirme que los tensores quedaron activados correctamente aplicando presión en las cadenas y observando como regresan por la acción del resorte interno de cada tensor.

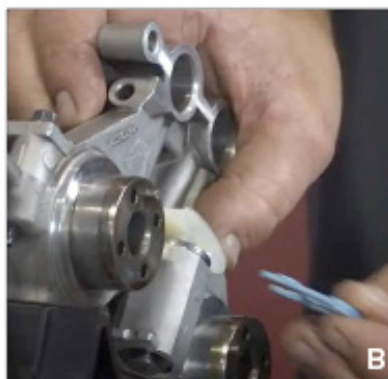

NEED PRODUCT SUPPORT?
CALL 479-646-1662 EXT. 228
INFO@CLOYES.COM

